



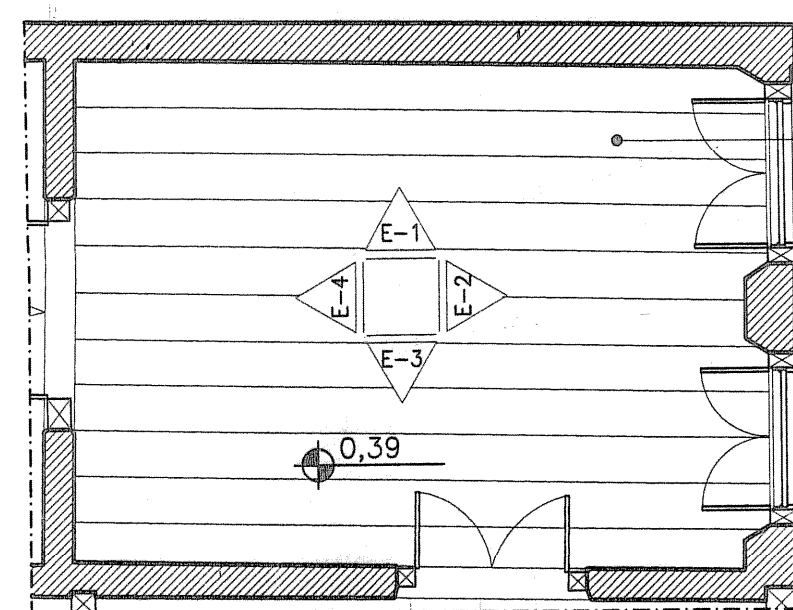


DIAGNÓSTICO – ADMINISTRAÇÃO C1 – PISO

ESCALA 1:50

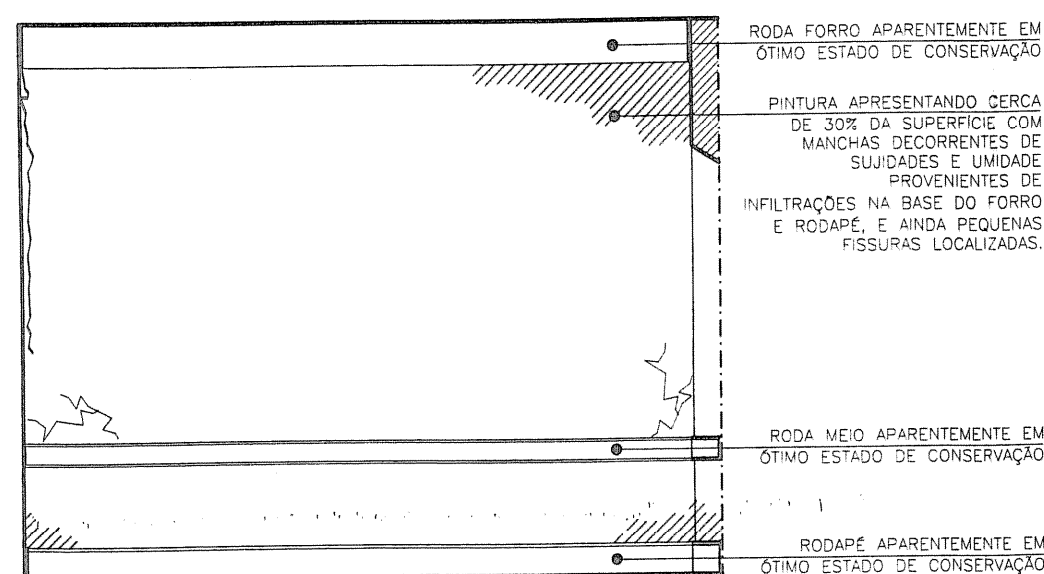


DIAGNÓSTICO – ADMINISTRAÇÃO C1

ESCALA 1:50

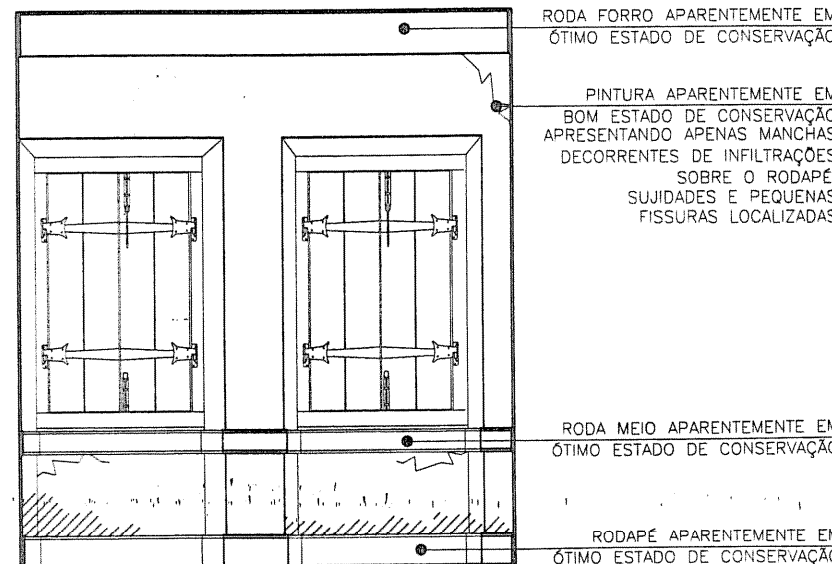


DIAGNÓSTICO – ADMINISTRAÇÃO C1

ESCALA 1:50

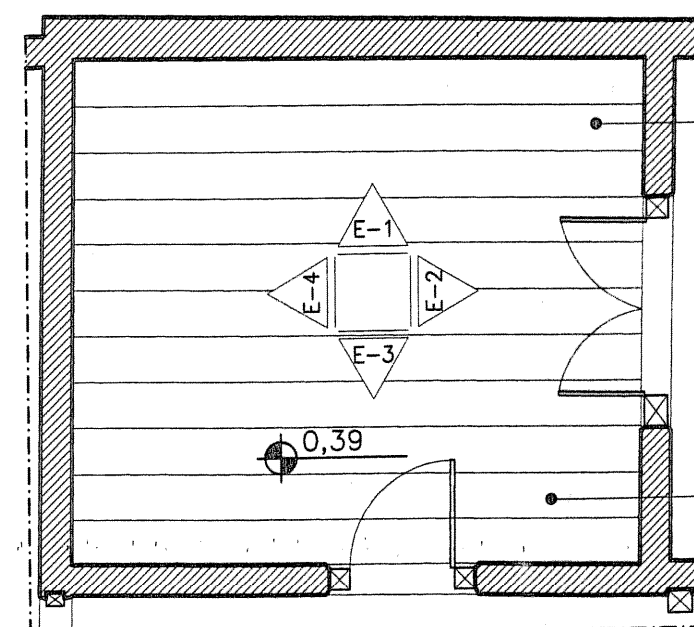


DIAGNÓSTICO – EXPOSIÇÃO/MÁQUINAS C3 – PISO

ESCALA 1:50

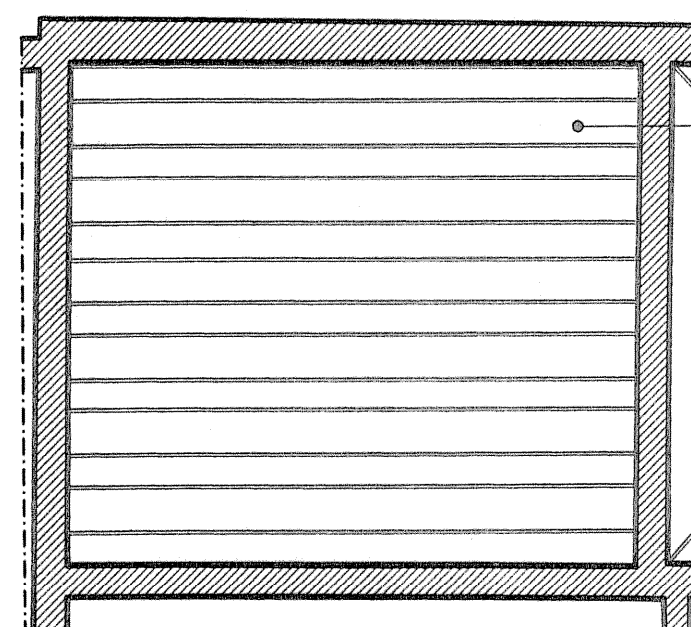


DIAGNÓSTICO – EXPOSIÇÃO/MÁQUINAS C3 – FORRO

ESCALA 1:50

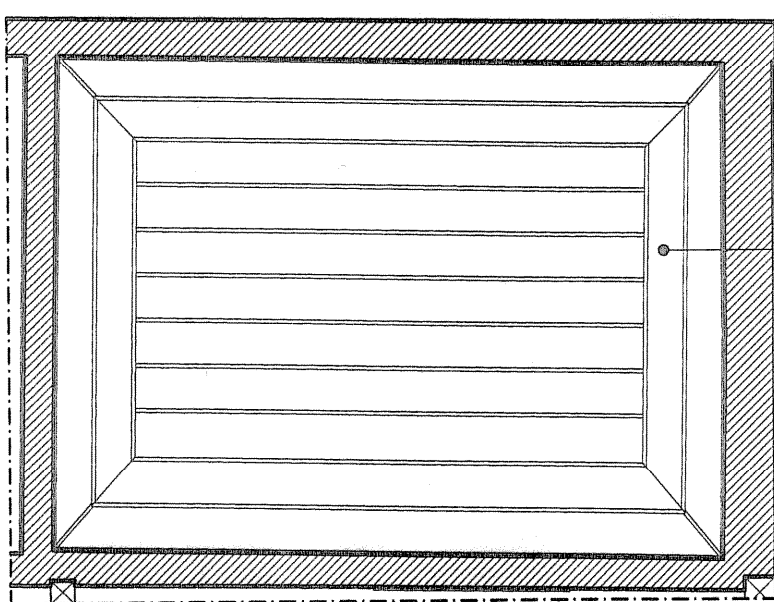


DIAGNÓSTICO – ADMINISTRAÇÃO C1 – FORRO

ESCALA 1:50

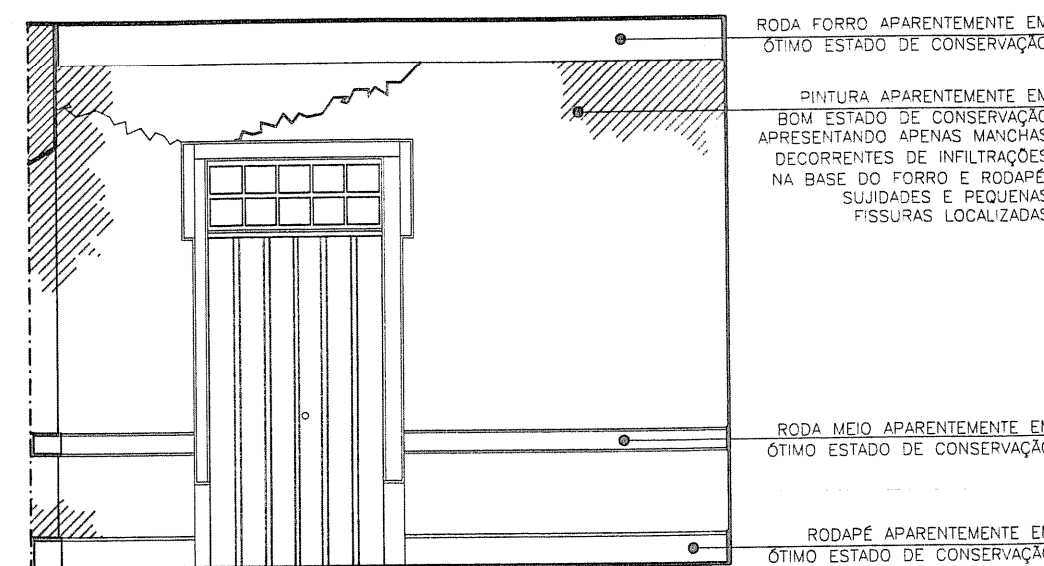


DIAGNÓSTICO – ADMINISTRAÇÃO C1

ESCALA 1:50

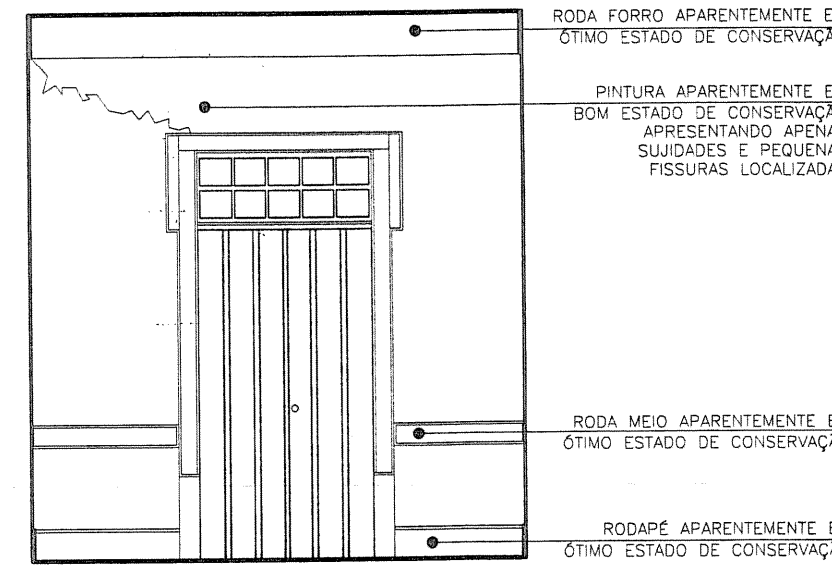


DIAGNÓSTICO – ADMINISTRAÇÃO C1

ESCALA 1:50

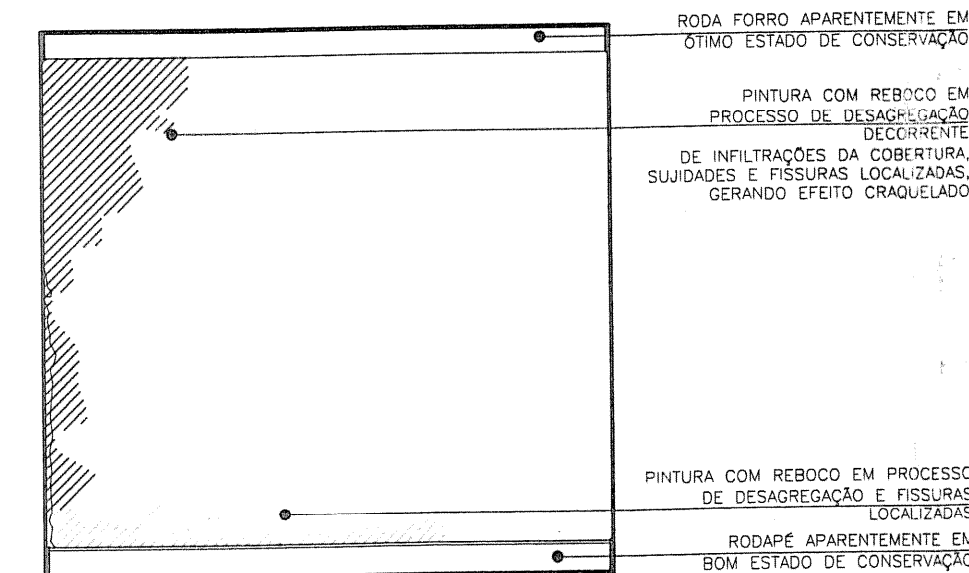


DIAGNÓSTICO – EXPOSIÇÃO/MÁQUINAS C3

ESCALA 1:50

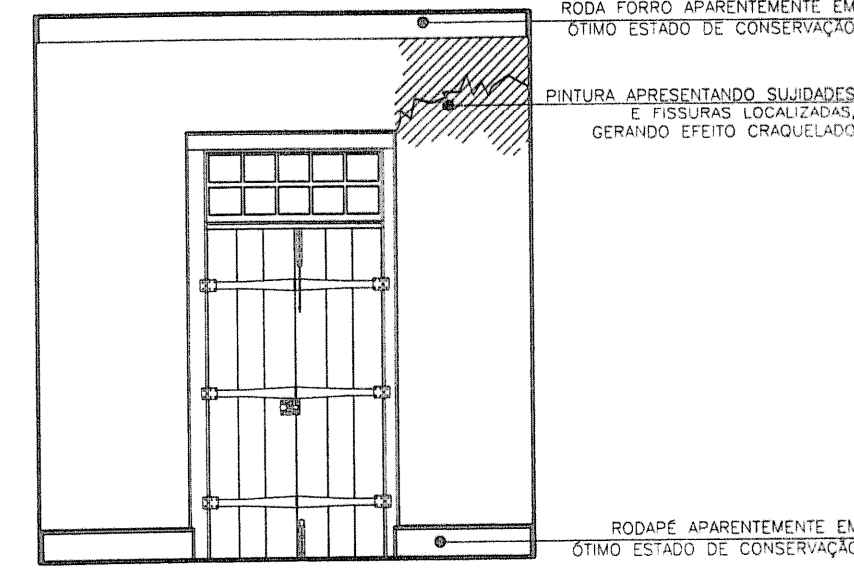

DIAGNÓSTICO – EXPOSIÇÃO/MÁQUINAS C3


ESCALA 1:50

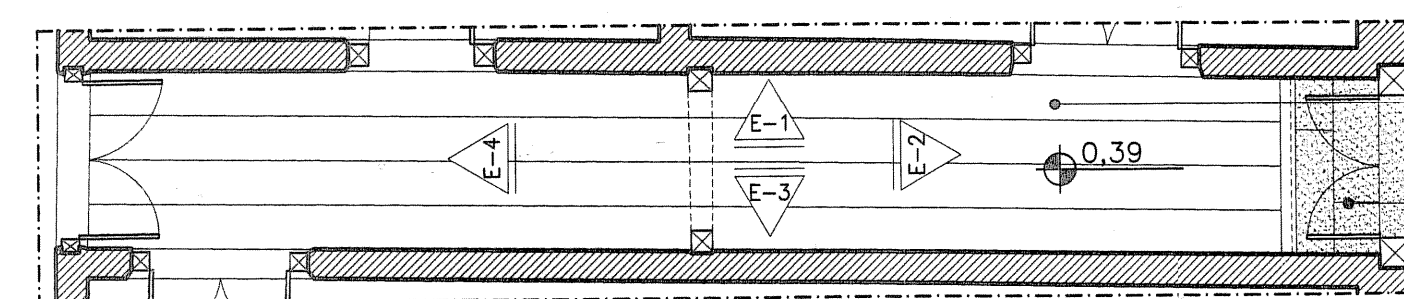

DIAGNÓSTICO – CORREDOR C2 – PISO


ESCALA 1:50

PISO EM TABUADO CORRIDO APRESENTANDO ESTUFAMENTO E DESGASTE NO SINTECO. PEÇAS DANIFICADAS EM APROXIMADAMENTE 35% DO TABUADO E 40% NOS BARROTES. DECORRENTES DE INFILTRAÇÕES PROVENIENTES DA COBERTURA.

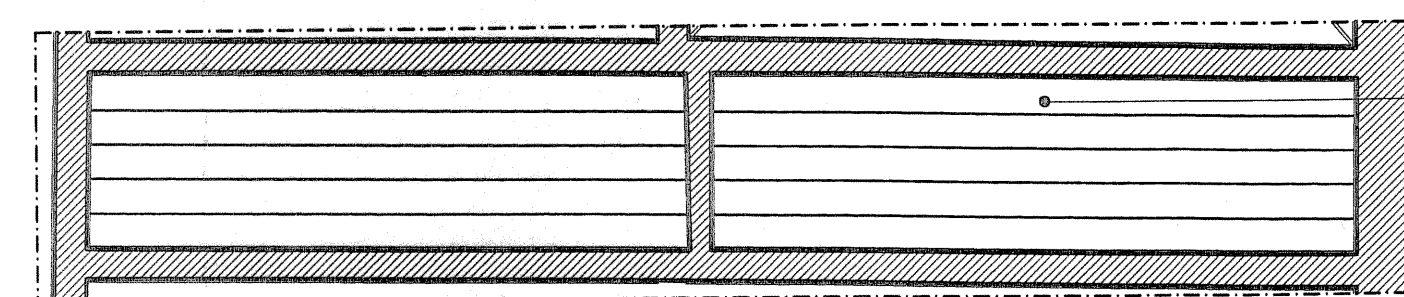


DIAGNÓSTICO – CORREDOR C2 – FORRO

ESCALA 1:50

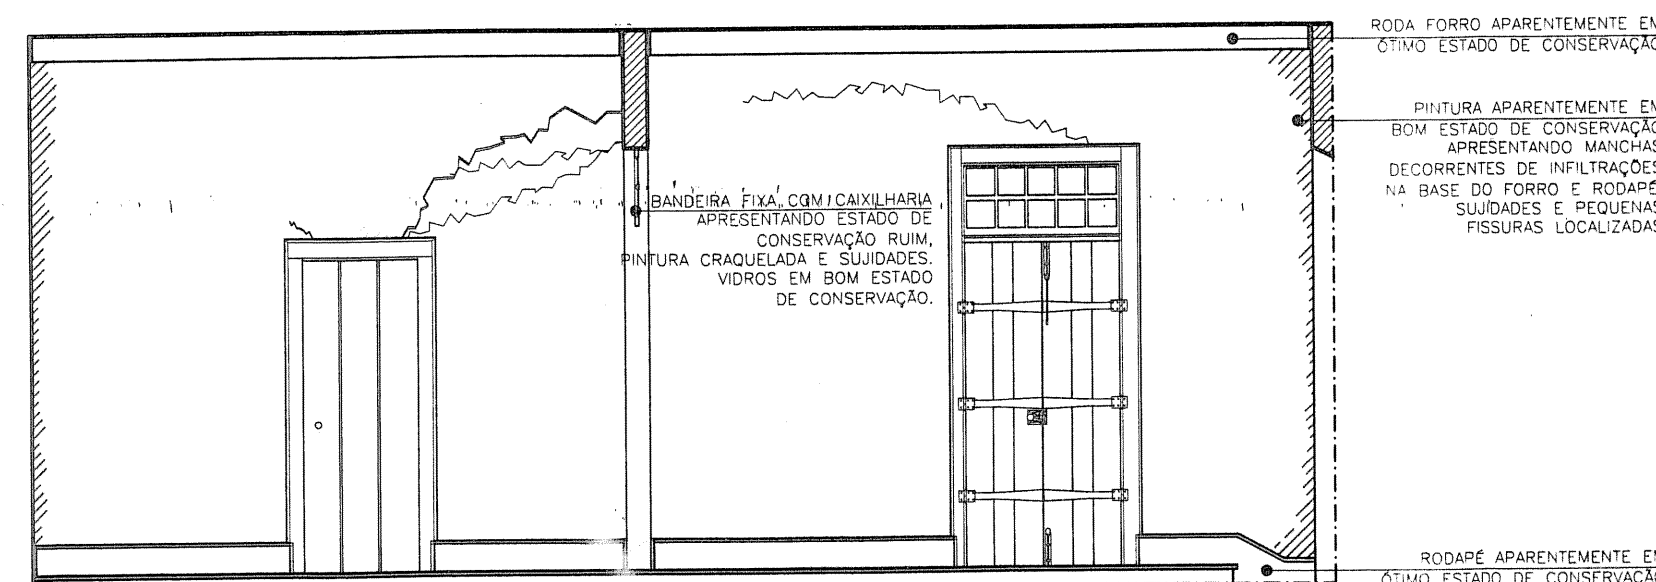


DIAGNÓSTICO – CORREDOR C2

ESCALA 1:50

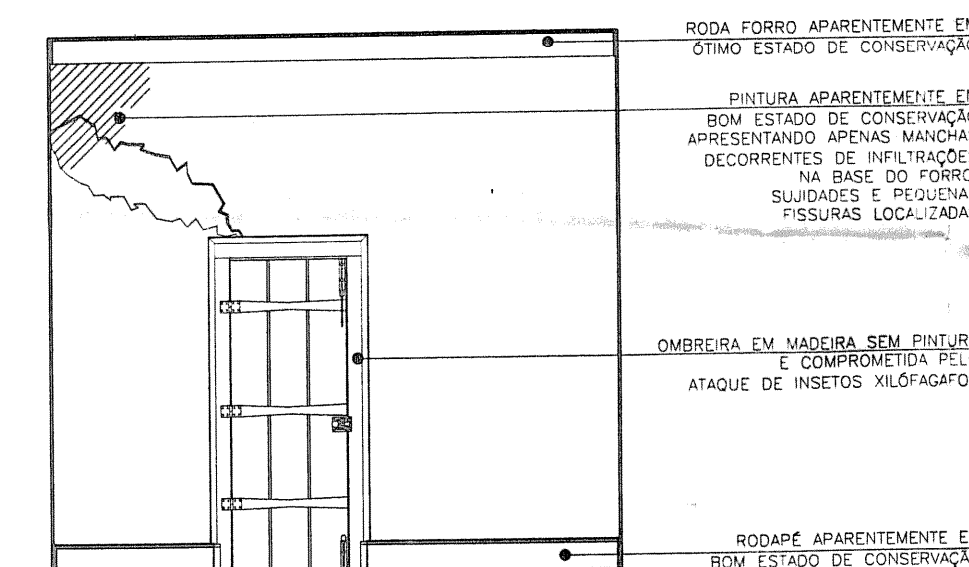


DIAGNÓSTICO – EXPOSIÇÃO/MÁQUINAS

ESCALA 1:50

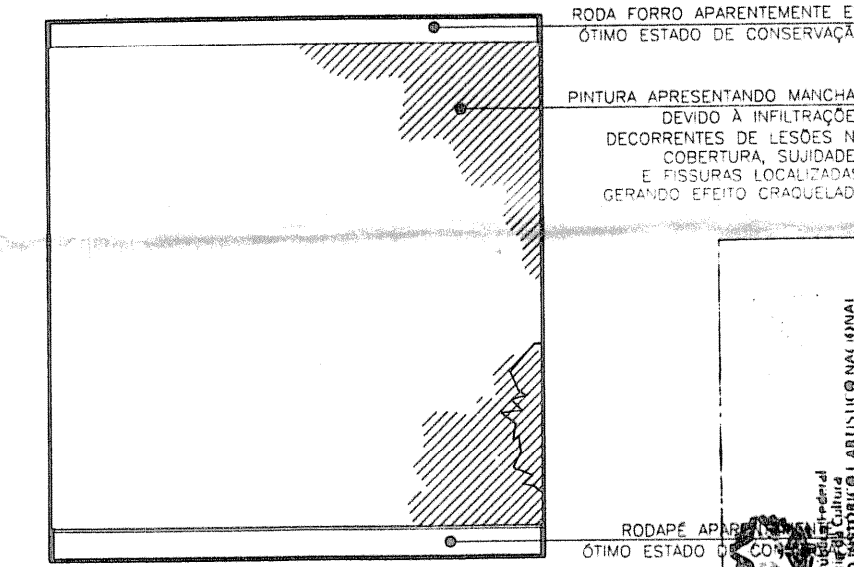


DIAGNÓSTICO – EXPOSIÇÃO/MÁQUINAS

ESCALA 1:50

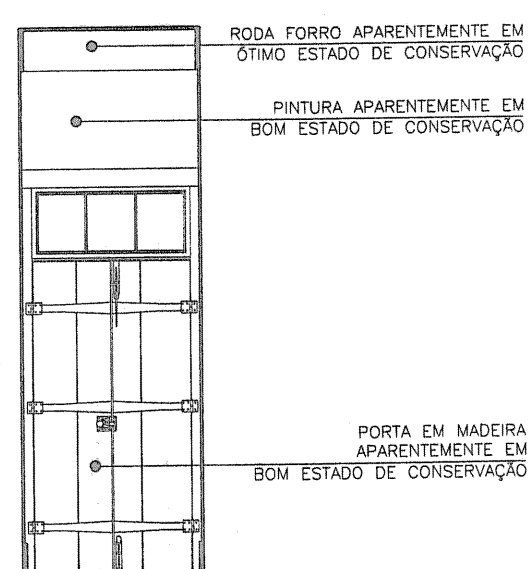


DIAGNÓSTICO – CORREDOR C2

ESCALA 1:50

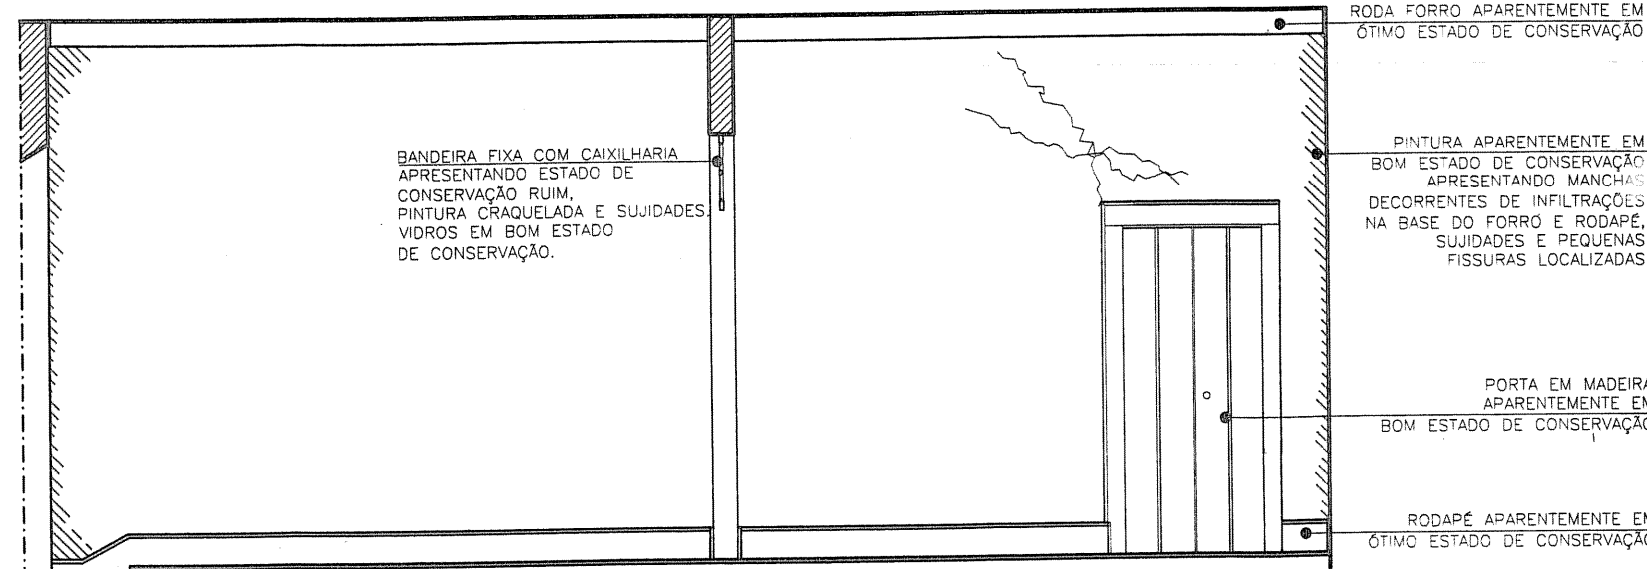

DIAGNÓSTICO – CORREDOR C2

ESCALA 1:50

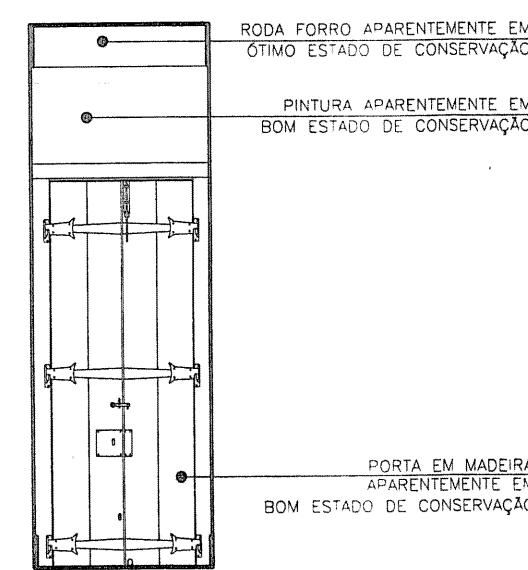

DIAGNÓSTICO – CORREDOR C2

ESCALA 1:50

LEGENDA LESÕES NAS VEDAÇÕES E PISOS

- MANCHAS MAIS EVIDENTES DECORRENTES DE UMIDADE, INFILTRAÇÕES ASCENDENTES OU DESCENDENTES E SUJIDADES
- REBOCO EM PROCESSO INICIAL DE DEGRADAÇÃO OU DESPRENDIMENTO, INCLUINDO ÁREA AFETADA
- PEQUENAS TRINCAS E FISSURAS NA PINTURA
- TRINCAS MAIS GRAVES OCASIONADAS PROVAVELMENTE QUANDO DA EXECUÇÃO DE PINTAMENTO REALIZADO NA RESTAURAÇÃO OCORRIDA ENTRE OS ANOS 1979-1984 E POSSIVELMENTE AGRAVADAS APÓS OBRAS DIVERSAS NAS EDIFICAÇÕES VIZINHAS

- OBSERVAÇÕES:
- 1) A LEGENDA AO LADO SE REFERE APENAS AS LESÕES MAIS EVIDENTES QUE ESTÃO LOCALIZADAS NO DESENHO DE FORMA ESQUEMÁTICA, EMBORA EM ESCALA CORRETA.
 - 2) EMBORA TENHAM SIDO EXECUTADOS PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS EM MADEIRA COM UMA CERTA FREQUÊNCIA, TODO O MADEIRAMENTO DA EDIFICAÇÃO (PISO, COBERTURA E ESTRUTURA) APRESENTA ATAQUES LOCALIZADOS DE INSETOS XILOFAGOS.
 - 3) TODO O MADEIRAMENTO DO PISO E DO FORRO (TABUADO E BARROTES) FOI TOTALMENTE REFEITO QUANDO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO OCORRIDA ENTRE OS ANOS DE 1979-1984, SENDO QUE APENAS ALGUMAS PEÇAS DO BARROTEAMENTO DO PISO FORAM PRESERVADAS.
 - 4) FOI REALIZADA PROSPECÇÃO EM TODAS AS PAREDES DA EDIFICAÇÃO, NA MEDIDA DO POSSÍVEL, UMA VEZ QUE ESTA POSSUI USO CONSTANTE DE VISITAÇÃO, NÃO PERMITINDO UMA INVESTIGAÇÃO MAIS PROFUNDA.
 - 5) FORM EXECUTADOS PROJETOS COMPLEMENTARES DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, PROJETO ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO, E NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAISAGISMO, BEM COMO MUSEOLÓGICO E MUSEOGRÁFICO.
 - 6) OS RELATOS COLHIDOS DA EQUIPE DO MUSEU PARA EXECUÇÃO DESTA TRABALHO AUXILIARAM NA COMPLEMENTAÇÃO E MELHOR COMPREensão DE TODAS EVIDÊNCIAS CONSTRUTIVAS ENCONTRADAS NA EDIFICAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO IN LOCO, EM JANEIRO DE 2008.
 - 7) EVIDÊNCIAS CONSTRUTIVAS COMO ESPESURA DAS PAREDES, SOLIDEZ DO REBOCO, PARTES COM REBOCO DESAGREGADO, BARROTEAMENTO, TABUADO DE PISO E FORRO E INSPEÇÃO NA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO CORRESPONDEM AO QUE FOI VERIFICADO IN LOCO EM JANEIRO DE 2008.
 - 8) E NECESSÁRIA A CONFERÊNCIA DAS MEDIDAS NO LOCAL, QUANDO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DA OBRA DE RESTAURAÇÃO, COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ENGRADAMENTO DO TELHADO (TESOURAS, FRECHAS, RIPAS E CAIBROS), TABUADO DE MADEIRA (FORRO E PISO) E PINTURA.

TRIUNFO - RIO GRANDE DO SUL
PROJETO DE RESTAURAÇÃO DAS ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS DA
CASA NATAL DE BENTO GONÇALVES

01/09
PRANCHA

DIAGNÓSTICO - PLANTAS E ELEVACOES INTERNAS NIVEL PORAO E TERREO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDREA ZERBETTO 89.816/D CREA MG

ARQUITETOS COLABORADORES: SORAIA FARIAS 71.363/D CREA MG, ANDRE HENRIQUE MACIEIRA 81.069/D CREA MG

SETEMBRO/2008

ÁREA: 161,00 m²

ESCALA: INDICADA

CÓDIGO:

COORDENAÇÃO: ARO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - CREA 28.859